


LUXMAN SQ38FD


故障内容 内部で煙が発生した

修理内容 寿命抵抗交換（寿命のため電源ON、OFF時に絶縁破壊してしまった物です）


B2側の電源用抵抗燃えてしまい断線、大きな2.2Kの抵抗も裏側に焦げ跡あり。

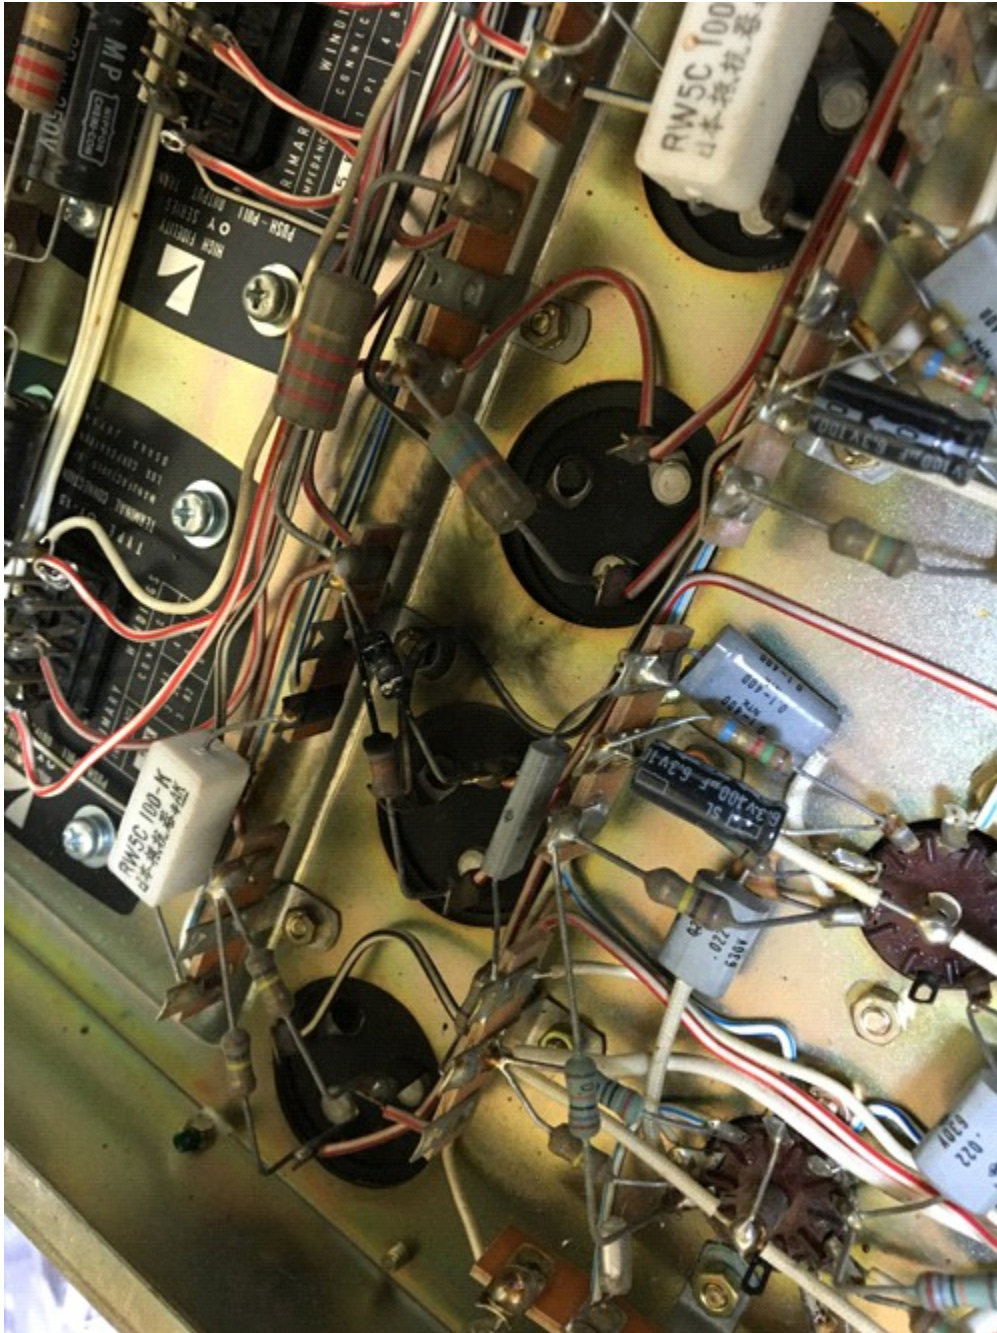

ドライバー側も抵抗が焼けている

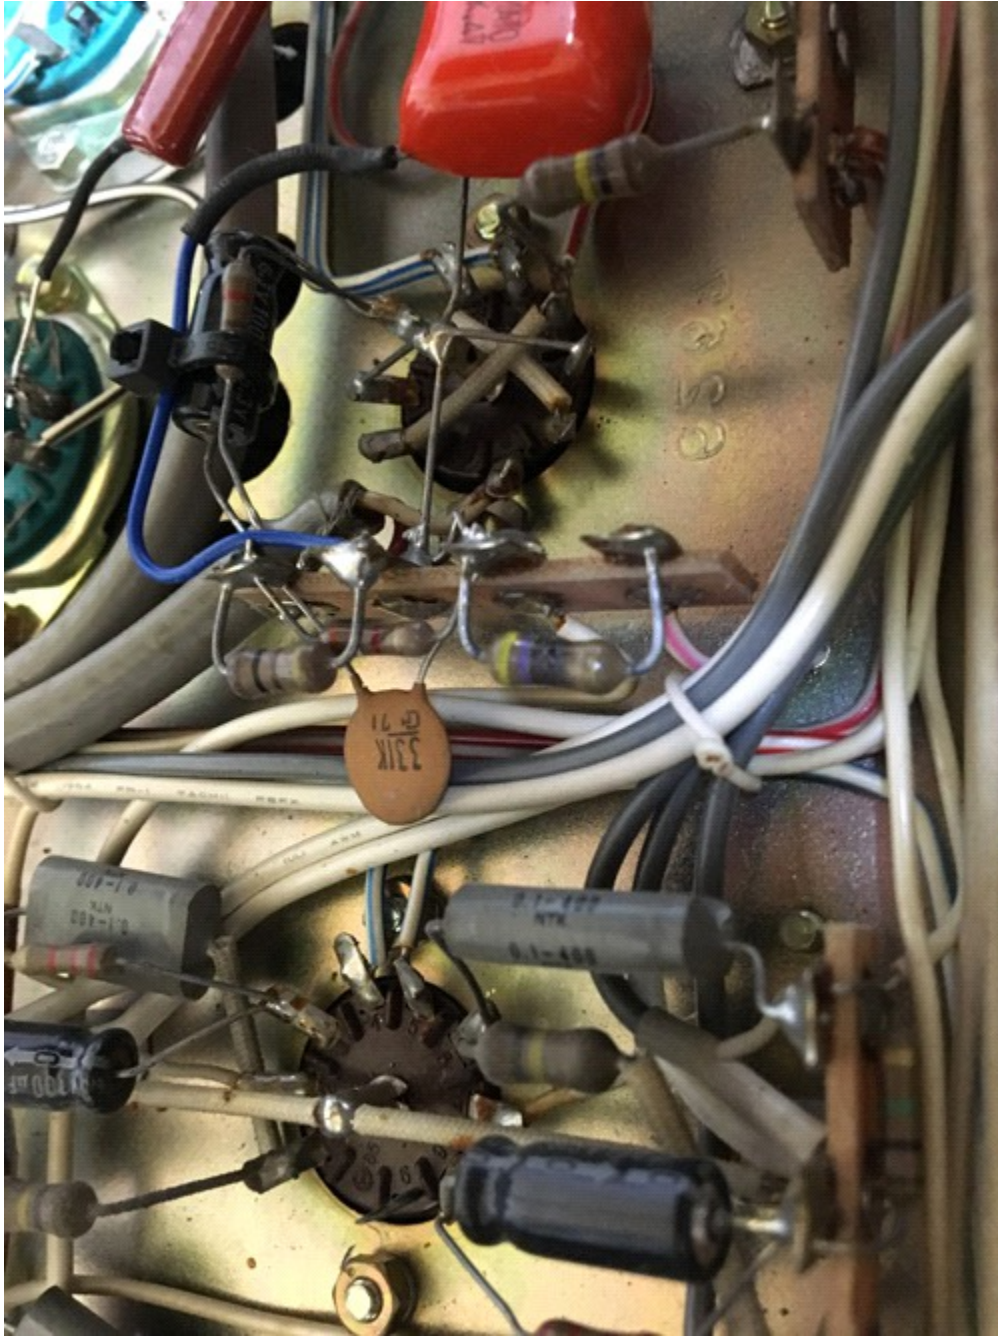

燃えた抵抗を交換

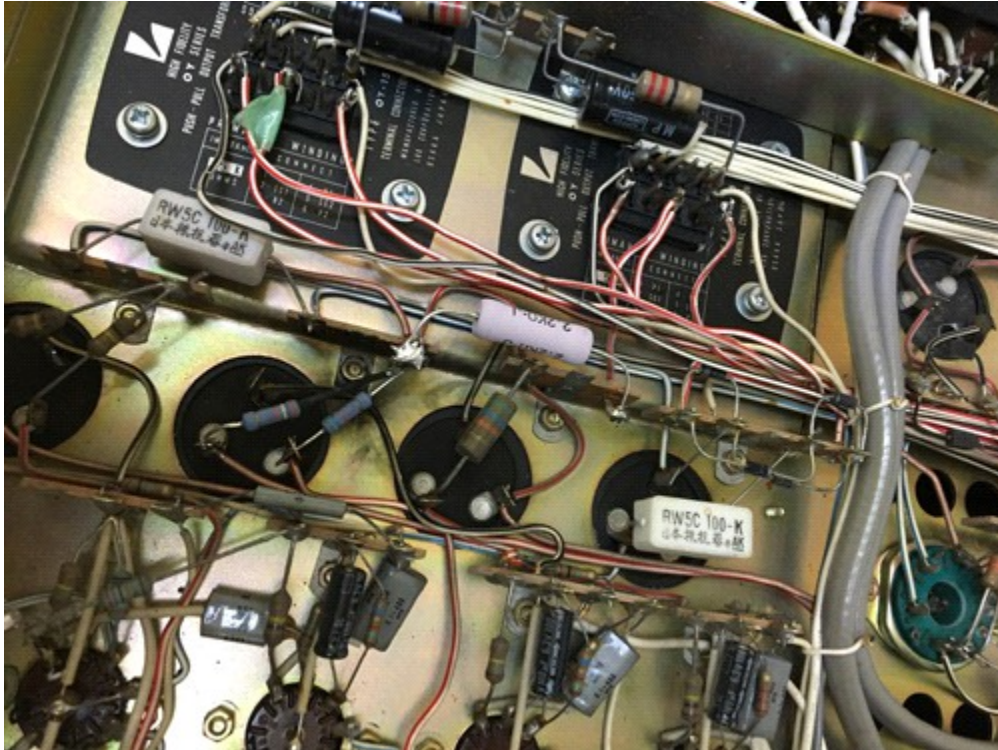

プリの1MΩも交換 (左右)




交換した部品




組み上がり、調整中



最大時の波形 23W+23W 8Ω 1000KH z 50CA10の真空管は寿命に近い

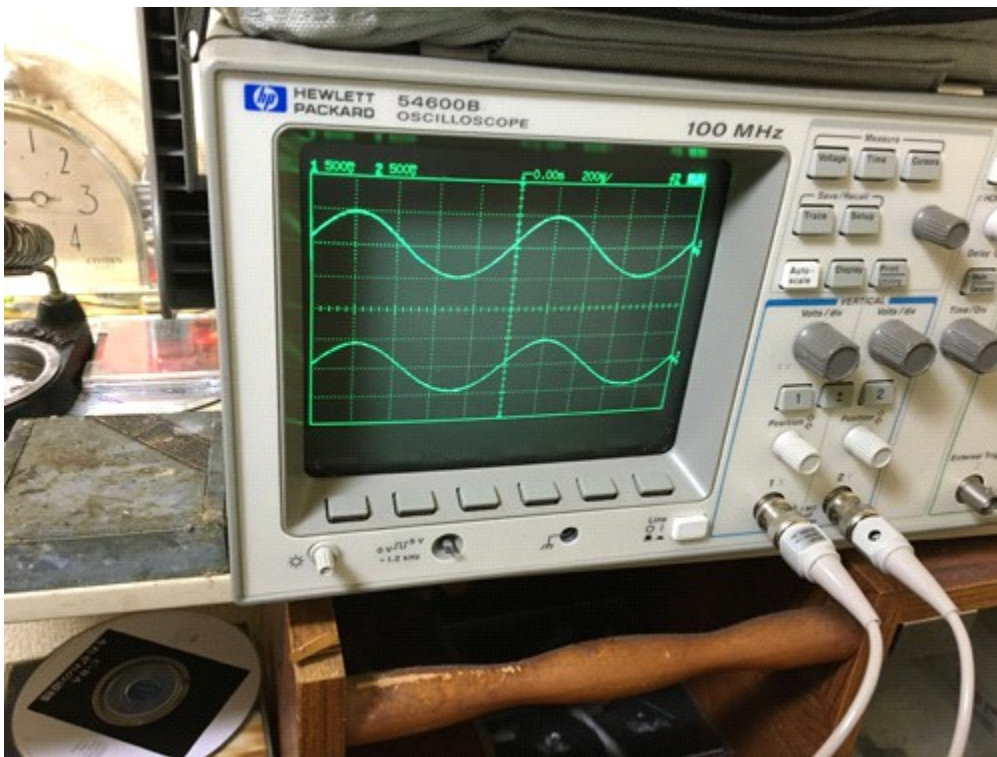

頑張っても23W+23W 出力管の寿命も近く日くつきの50CA10で手に入らない。

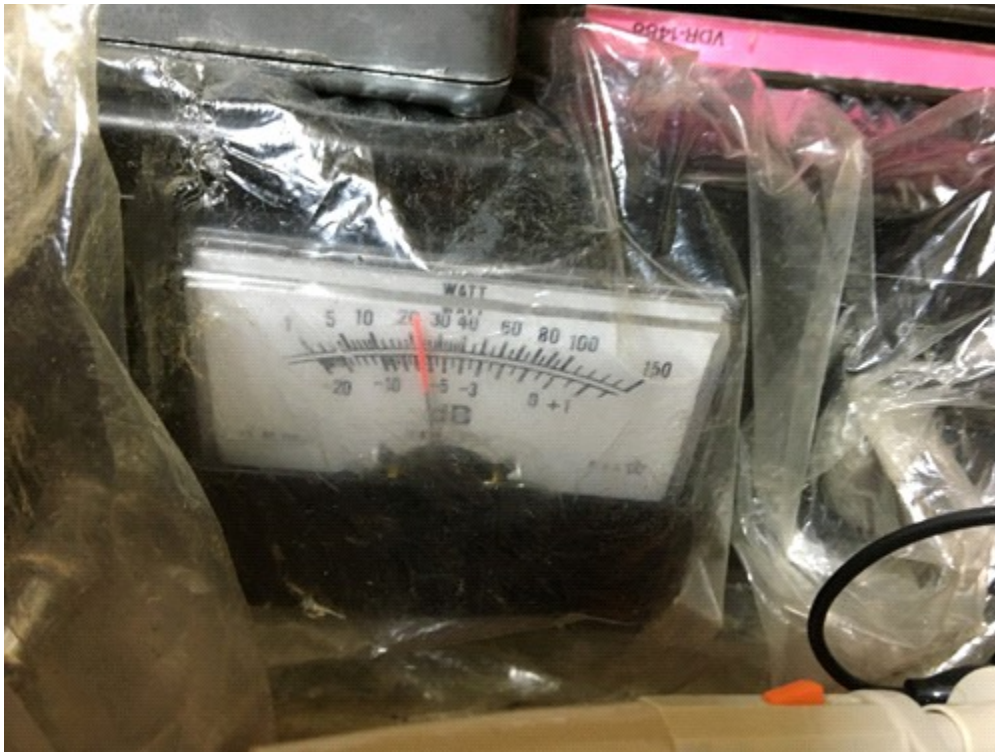

弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>