


DENON DCD-1650AR

故障内容 CDを読み込まない（確認時は全く読み込まない状態でした。）

修理内容 CDピックアップ光軸調整（ピックアップ取付部分）

RF出力が異常でCDを認識出来ない。他のピックアップを取り付けても
症状は変わらず。

ピックアップ取付部分の位置ズレが原因。

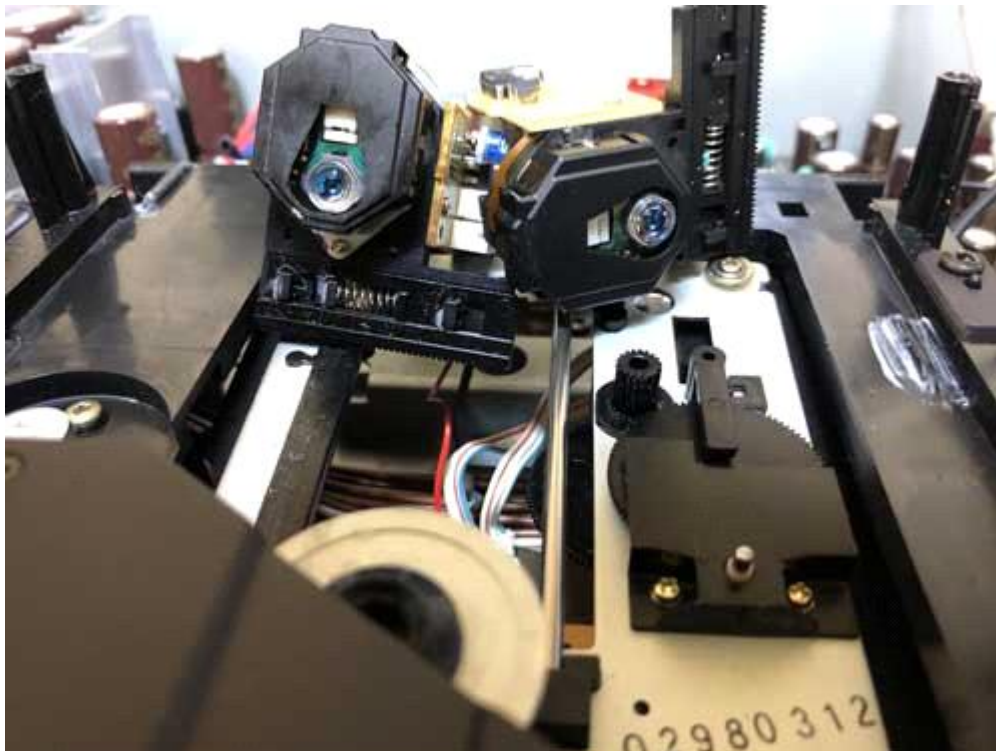


光軸調整をしてCDをセットし再生する事を確認。


RF信号を視認しサービスモードにて初期化をする



初期化前の波形（位置ズレによってフォーカスが曖昧）

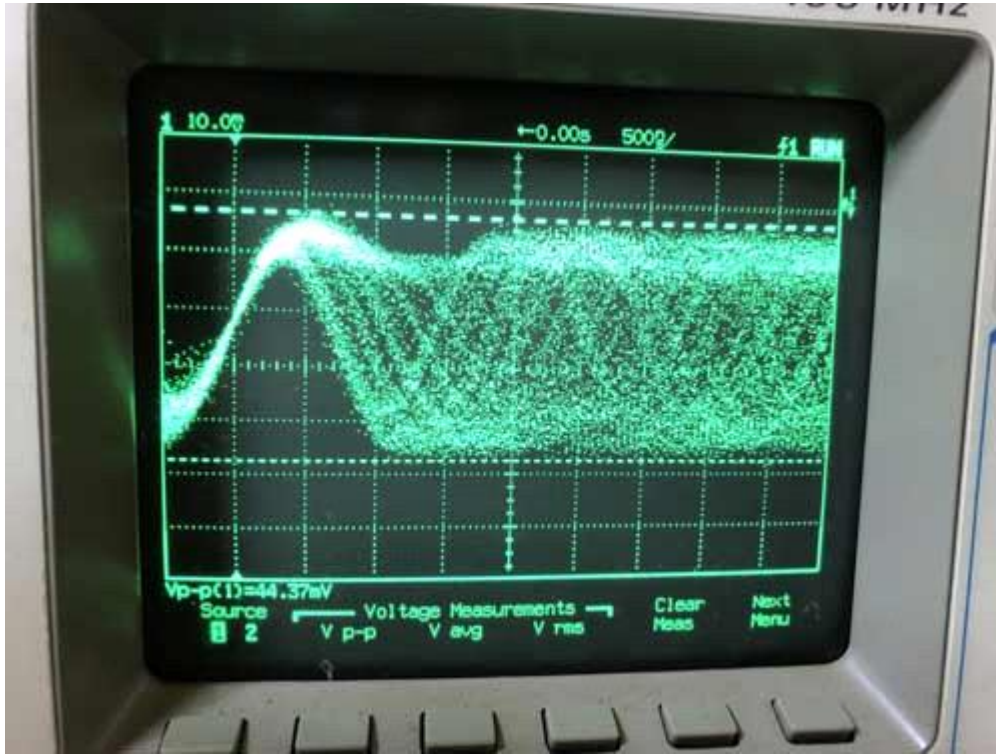

サービスモードにて訂正に調整後

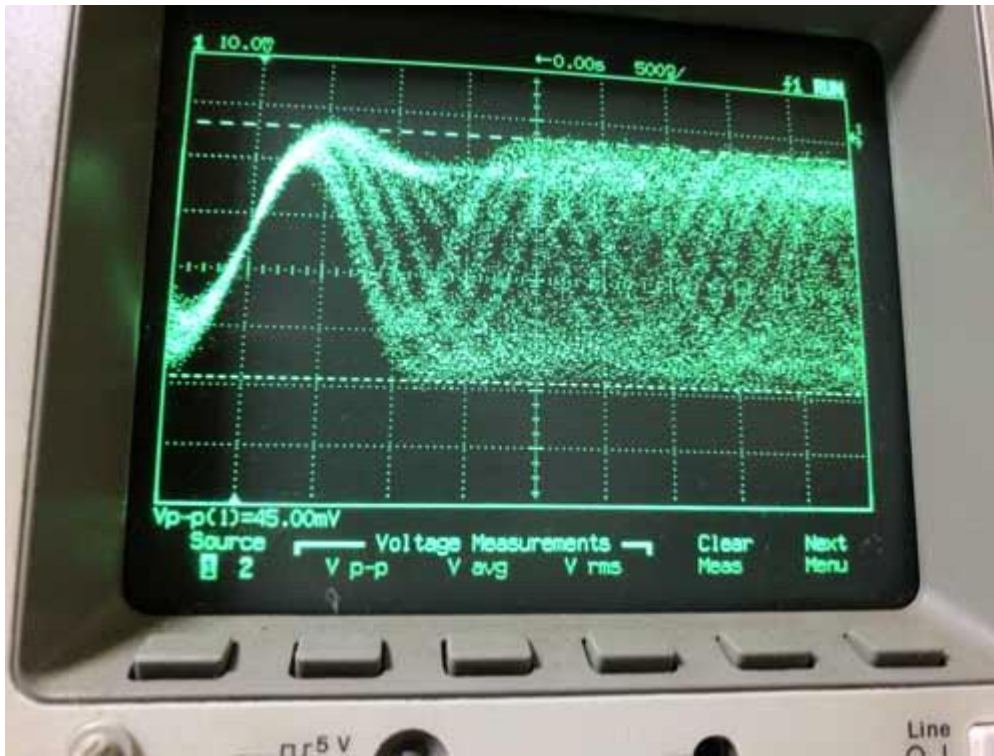

弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。