

## LUXMAN 35 II

### 故障箇所

メインアンプ基盤、コンデンサー劣化

フォノのはトランス入力セクターの間違い

### 修理内容

劣化コンデンサー交換（オイルコンデンサー、フィルムコンデンサー、電解コンデンサーの劣化個所交換）

セクターのガリ（フォノ2からAUX3に切り替えた時）のガリ音はフォノ2にショートピンが無いために発生する。（ボリューム最大時に気になる位の音）


表側基盤、修理完成后




裏側基盤、修理完成后




ノイズ測定結果 (AUX2)

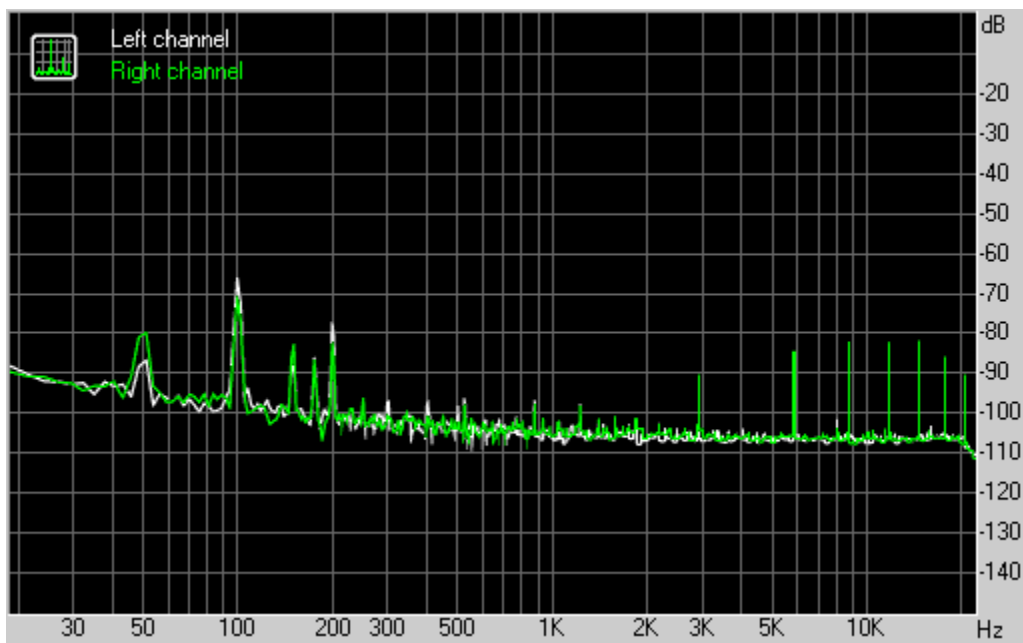

再生周波数特性 (AUX2)

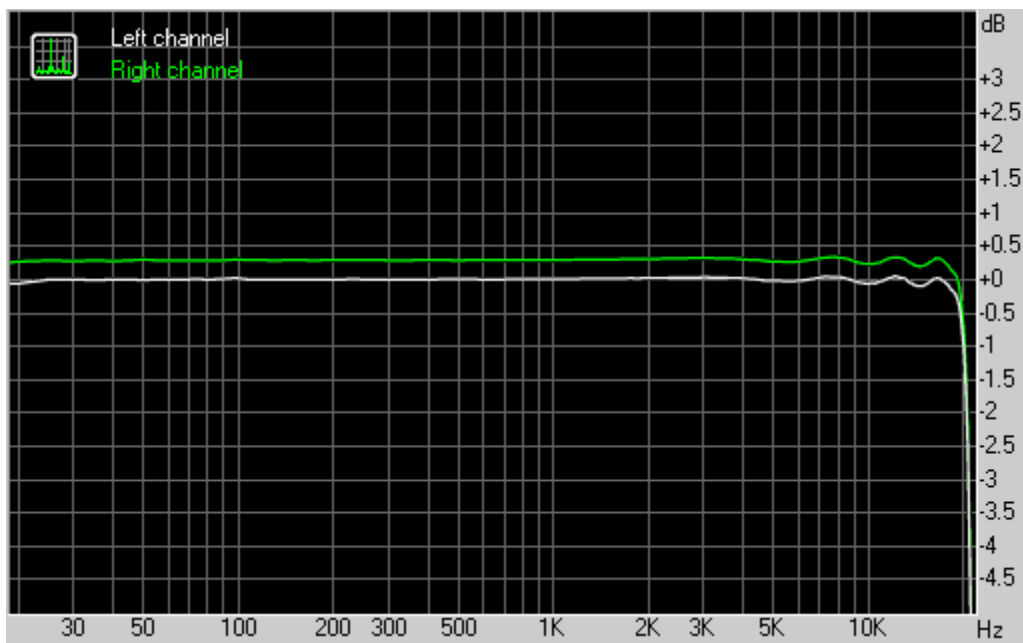

チャンネルクロストーク (AUX2)

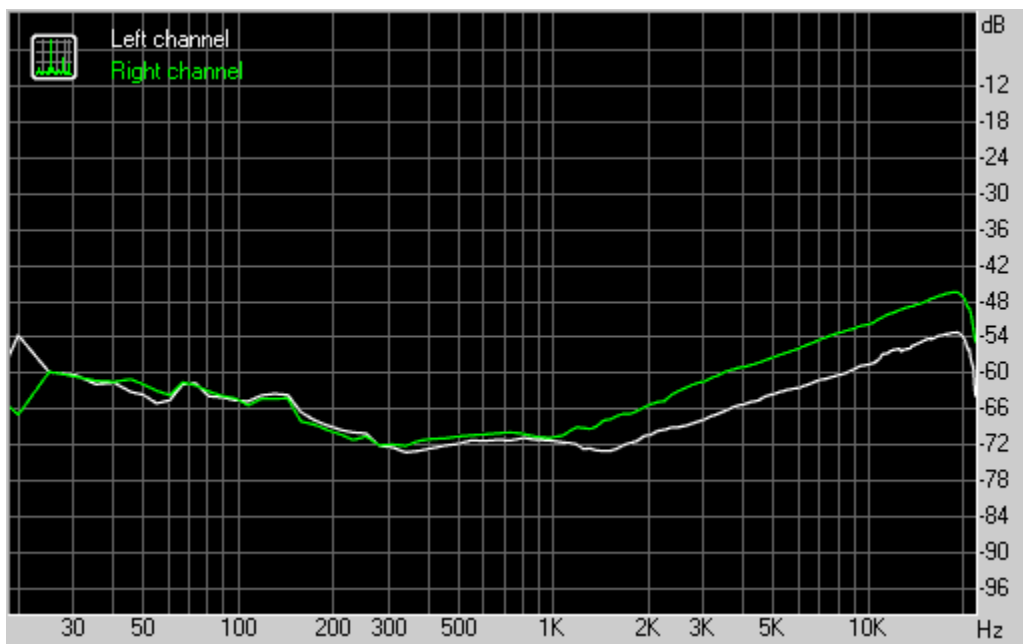

歪率測定結果

