

SONY 1120

故障内容 フォノ入力、テープHEAD入力が異常

修理内容 フォノ基板に接続されている配線が断線し回路部に接触、異常電流によりトランジスタが故障。

トランジスタ2か所交換、電解コンデンサーも怪しいので交換。(6か所)

表面のコンデンサーとトランジスターの交換済の状態



背面追加部のコンデンサー交換の状態



交換した不良部品



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。